

Nr zlecenia DEKRA: MIL(C)/OCE/02641/20/01/13
Nr zlecenia/szkody: 253582
Data zlecenia: 13-01-2020

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zleceniodawca:
Magdalena Szonert
Millennium Leasing

Rzecznawca:
mgr inż. Grzegorz Charko
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0112665
Producent	LAND ROVER
Model	Range Rover Evoque 15-19
Typ/wersja	Evoque 2.0TD4 SE
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1825
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2350
Rozstaw osi 1/2	2660
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczana spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1999
Moc silnika [KM/kW]	180/132
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	GA927CG
VIN	SALVA2DNXGH148472
Data 1. rejestracji	12-05-2016
Data 1. rej. w Polsce	06-11-2017
Data nast. bad. techn.	04-06-2020
Rok produkcji	2016
Stan licznika [km]	46 642 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	zielony/2-warstwowy metalizowany
Data oględzin	2020-01-17

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Hankook, winter ice evo	235/60 R18 103H	70 %
	lewe	Hankook, winter ice evo	235/60 R18 103H	70 %
tylna	prawe	Hankook, winter ice evo	235/60 R18 103H	70 %
	lewe	Hankook, winter ice evo	235/60 R18 103H	70 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. Czujnik parkowania - przód | 14. Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytem na kubki |
| 2. Dywaniki podłogowe z obszytymi krawędziami | 15. Port USB (2x) |
| 3. Felgi aluminiowe 18 (wzór 506) z ogumieniem | 16. Radio CD/MP3, wzmacniacz 80W, 8 głośników |
| 4. Fotele przednie regulowane elektrycznie w 8 kierunkach | 17. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS) |
| 5. Kierownica skórzana z przyciskami do sterowania systemem audio, tempomatem oraz Bluetooth | 18. System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód i system awaryjnego hamowania |
| 6. Klimatyzacja automatyczna | 19. Tapicerka skórzana (ziarnista) |
| 7. Lakier niemetalizowany | 20. Wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatyczne włączanie świateł |
| 8. Lampy halogenowe | 21. Wykończenie wnętrza Satin Brushed Aluminium |
| 9. Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami doświetlającymi podłoże na zewnątrz | 22. Wyświetlacz HD kolorowy, dotykowy (8-calowy) |
| 10. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie) | 23. Zagłówek środkowy w 2-gim rzędzie foteli |
| 11. Nakrętki zabezpieczające do kół - antykradzieżowe | 24. Zestaw do naprawy opon Land Rover |
| 12. Oświetlenie wnętrza LED | 25. Zestaw do podłączenia telefonu z Bluetooth |
| 13. Podsufitka Morzine w kolorze Cirrus | |

Wyposażenie dealerskie

- | | |
|---|---|
| 1. Klimatyzacja automatyczna z czujnikiem jakości powietrza | - |
| 2. Lakier metalik | - |
| 3. Lampy Bi-ksenonowe ze światłami obrysowymi i spryskiwaczami reflektorów | - |
| 4. Ogrzewane siedzenia przednie | - |
| 5. System audio Meridian: radio CD/MP3, wzmacniacz 380W, 10 głośników + subwoofer | - |
| 6. System nawigacji InControl Touch Navigation | - |
| 7. Szyby boczne-tylne przyciemniane | - |
| 8. Wyświetlacz Head Up | - |
| 9. Światła przeciwmgielne | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup)¹

Korekty

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa -
Stwierdzone uszkodzenia, usterki i braki -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 01-2020 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 20-01-2020

Rzecznik DEKRA:
mgr inż. Grzegorz Charko

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

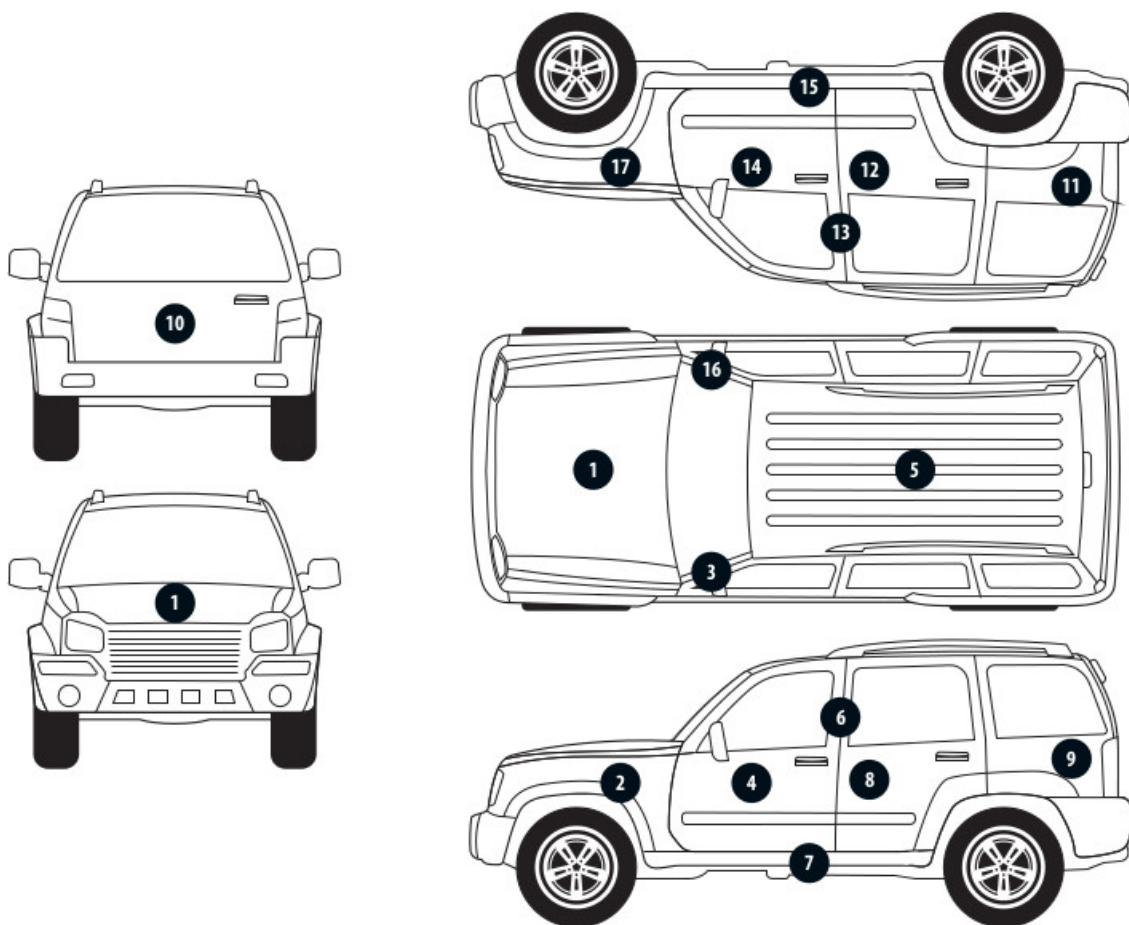

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	110 - 150
2	Błotnik przedni lewy	110 - 150
3	Słupek przedni lewy	110 - 150
4	Drzwi przednie lewe	110 - 150
5	Dach	110 - 150
6	Słupek środkowy lewy	60 - 85
7	Próg lewy	60 - 85
8	Drzwi tylne lewe	110 - 150
9	Ściana boczna lewa	110 - 150
10	Pokrywa/klapa tylna	110 - 150
11	Ściana boczna prawa	110 - 150
12	Drzwi tylne prawe	110 - 150
13	Słupek środkowy prawy	60 - 85
14	Drzwi przednie prawe	110 - 150
15	Próg prawy	60 - 85
16	Słupek przedni prawy	110 - 150
17	Błotnik przedni prawy	110 - 150

Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Drzwi	przed. p.	wgniecenie/nia, punktowe		+ odpryski lakieru
Drzwi	tyln. p.	wgniecenie/nia, punktowe		+ odpryski lakieru
Błotnik	tyln. p.	wgniecenie/nia, łagodne		
Drzwi	tyln. l.	zarysowanie, pojedyncze		
Pok. kom. silnika		zarysowanie, głębokie	na krawędzi	

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Szyba	czołow.	pęknięcie	w części prawej	
Zderzak	przed.	zarysowanie		
Lusterko zew.	lew.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

1. Zderzak przedni - zarysowany, brak prawego czujnika parkowania, brak prawej listwy nadkolowej.
2. Nakładka prawa fartucha dolnego - ubytek materiału, spięta taśmą.
3. Nadkole wewn. przednie prawe - ubytek materiału.
4. Brak listwy nadkolowej błotnika pp.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Konsola środkowa		odkształcenie, punktowe		+ zarysowania
Wykładziny tapicerskie wraz z osłonami		ślady zużycia mat.		miejscowe zabrudzenia

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

1. Wylamane mocowanie-zawias kieszeni schowka w podsufitce.
2. Brak rolety komory bagażnika.
3. Nakładka wewn. słupka A lewego - przepalenie punktowe.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

1. Rozruch silnika z zewnętrznego źródła prądu. Akumulator do wymiany.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umieszczenie / Rozmiar	Uwagi
Tarcza koła	tyln. p.	zarysowanie		
Tarcza koła	przed. p.	zarysowanie		

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

1. Brak koła zapasowego lub zestawu naprawczego.

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

1. Układ hamulcowy wymaga usprawnienia - pojazd po długotrwałym postoju.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Nie wnosi się uwag.

Uwagi:

1. Kluczyk zapłonu - złamany grot.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumentów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd z importu indywidualnego z UE

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

jazda w warunkach parkingowych

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczny immobiliser.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny**Ilość kluczyków/kart do uruchomienia pojazdu przedstawionych Rzeczoznawcy podczas oględzin:**

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Zastosowano korektę z tytułu aktualnej sytuacji rynkowej w oparciu o przykładowe oferty z portali branżowych.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności zawady ukryte i skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu oszacowania i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za cenę równą oszacowanej wartości.

Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych pojazdu. Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych pojazdu (w tym roku produkcji), które przyjęto wg przedstawionych dokumentów.

Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano także ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.




Fot. 48.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

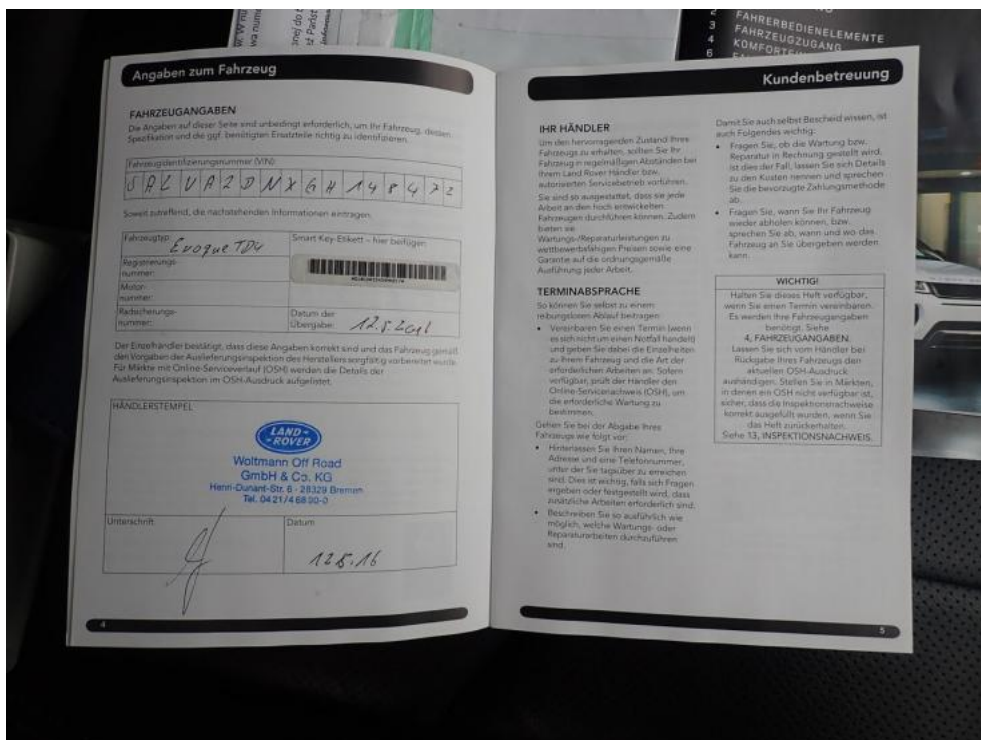

Fot. 50.